

Informationsnotiz

Betreff	Datum	Autor	Ref.	Seiten
UTP-10 Korrektur Datum	07.01.2008	KA	Keine	1/1

Inhalt

PROBLEM:

Fehlercode im UTP-10 Display bei der Kalibrierung der digitalen Tachographen

- 3101 (SmarTach, Siemens 1381)
- 2201 (SE5000)

URSACHE:

Der UTP-10 Tester ändert das Datum systembedingt am 31.12.2007 24:00 Uhr auf das Datum 01.01.2004.

Die im UTP-10 verwendete Echtzeituhr (RTC) hat einen Wertebereich von 4 Jahren. Die Datum Korrektur ist zum Jahreswechsel 2012/2013 erneut notwendig.

ABHILFE:

Das Datum muss auf das Jahr 2008 korrigiert werden.

Die richtige Zeit und das Datum kann im Menü F3 | sys (F4) | UTC (F1) eingestellt werden.